

HIKARI

Alicate Amperímetro

HA-3320



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

VISÃO GERAL	02
ACESSÓRIOS OU OPCIONAIS	02
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	03
REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA	04
SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS	05
ESTRUTURA DO INSTRUMENTO	06
ESPECIFICAÇÕES GERAIS	07
OPERAÇÃO DAS MEDIDAS	08
A. Medidas de Corrente AC	08
B. Medidas de Corrente DC	09
C. Medidas de Tensão AC	10
D. Medidas de Tensão DC	10
E. Teste de linha viva sem contato (NCV)	10
F. Medida de Resistência	11
G. Medida de Capacitância	11
H. Medida de Frequência	11
I. Teste de Diodo	12
J. Medidas de Continuidade	12
K. Medidas de Temperatura	12
OPERAÇÃO DO MODO HOLD	13
OPERAÇÃO DO MODO PEAK HOLD	13
OPERAÇÃO DO MODO REL	14
ILUMINAÇÃO DO DISPLAY	14
ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO	14
MANUTENÇÃO	17
A. Serviço Geral	17
B. Troca de Bateria	17
GARANTIA	18

VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

Advertência

Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia Informações de Segurança e Regras para Operação Segura cuidadosamente antes de usar o instrumento.

O Alicate Amperímetro HA-3320 (daqui em diante referido apenas como instrumento) diferencia-se pelo Display grande com iluminação de fundo, pelas Medidas de Tensão DC/AC, Corrente DC/AC, Capacitância, Temperatura, Frequência, Resistência e pelos Testes de Diodo e de Continuidade. Seu gabinete com formato anatômico e emborrachado proporciona maior ergonomia e acabamento superior.

Como características adicionais apresenta as funções Data Hold, Peak Hold, Max Hold, valor Relativo, NCV (Detecção de Linha viva sem contato), Auto Power Off e indicador de bateria fraca.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS


Observe abaixo os itens inclusos e opcionais (não inclusos):

Item	Descrição	Quantidade
1	Manual de Instruções	1 peça
2	Pontas de Prova	1 par
3	Termopar Tipo K	1 peça
4	Adaptador Termopar Tipo K	1 peça
5	Estojo	1 peça
6	Bateria (opcional)	1 peça

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com os padrões IEC1010: em grau de poluição 2, categoria de sobretensão CAT III 600V e dupla isolamento.

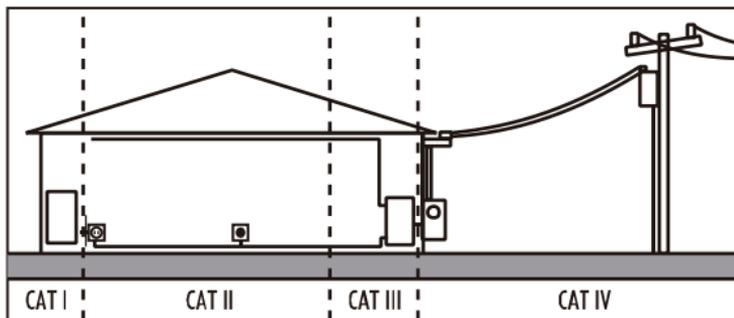

- **SEGURANÇA CAT I**

- Equipamentos eletrônicos protegidos.

- **SEGURANÇA CAT II**

- Ferramentas portáteis; domésticas e outras similares;
- Circuitos de ramificação longa e de saída.

- **SEGURANÇA CAT III**

- Barramentos e alimentador em fábricas (plantas industriais);
- Alimentadores e Circuitos de ramificação curta; Dispositivos para painel de distribuição;
- Tomadas e conectores com conexões curtas em relação à entrada da rede da companhia elétrica.

- **SEGURANÇA CAT IV**

- Medidores elétricos; equipamentos de proteção contra sobrecorrente primária;
- Linhas de baixa tensão do poste até a construção;
- Linhas aéreas para prédios separados.

- **Use o instrumento somente como especificado neste manual de instruções, caso contrário, a proteção proporcionada pelo instrumento pode ser comprometida.**

- **Neste manual, uma Advertência identifica condições e ações que podem expor o usuário a riscos ou podem danificar o instrumento ou o equipamento em teste.**

- **Uma Nota identifica as informações que o usuário deve prestar atenção especial.**

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA



Advertência

Para evitar possíveis choques elétricos ou ferimentos pessoais, e evitar possíveis danos ao instrumento ou ao equipamento em teste, siga as seguintes regras:


- Antes de usar o instrumento inspecione o gabinete. Não utilize o instrumento se estiver danificado ou o gabinete (ou parte do gabinete) estiver removido. Observe por rachaduras ou perda de plástico. Preste atenção na isolação ao redor dos conectores.
- Inspecione as pontas de prova contra danos na isolação ou metais expostos. Verifique as pontas de prova com relação à continuidade.
- Troque as pontas de prova danificadas por modelos idênticos ou de mesma especificação antes de usar o instrumento.
- Não aplique mais que a tensão especificada, marcada no instrumento, entre os terminais ou entre qualquer terminal e o terra.
- A chave rotativa deve ser posicionada corretamente e nenhuma mudança de posição deve ser feita durante a medida para evitar danos ao instrumento.
- Quando o instrumento estiver trabalhando com tensão efetiva maior que 60V DC ou 30V AC RMS, cuidado especial deve ser tomado devido ao perigo de choques elétricos.
- Utilize os terminais, função e faixa apropriados para a sua medida.
- Não utilize ou armazene o instrumento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O desempenho do instrumento pode ser comprometido após molhado.
- Ao utilizar as pontas de prova, mantenha seus dedos atrás das barreiras de proteção.
- Desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores antes de testar resistência, continuidade, diodo ou corrente.
- Antes de medir corrente, verifique o fusível do instrumento e desligue a alimentação do circuito antes de conectar o instrumento ao circuito.
- Troque a bateria assim que o indicador de bateria apareça. Com uma bateria fraca, o instrumento pode produzir leituras falsas e resultar em choques elétricos e ferimentos pessoais.
- Remova as pontas de prova do instrumento e desligue-o antes de abrir o gabinete do instrumento.

- Quando efetuar reparos no instrumento utilize somente componentes idênticos ou equivalentes aos especificados.
- O circuito interno do instrumento não deve ser alterado para evitar danos ao instrumento e/ou algum acidente.
- Um pano macio com detergente neutro deve ser usado para limpar a superfície do instrumento. Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para evitar que a superfície do instrumento sofra corrosão, danos ou acidentes.
- O instrumento é para uso interno.
- Em ambientes com fortes campos eletromagnéticos, o instrumento pode não operar nas condições normais.
- Por favor, retire a bateria quando o instrumento não for utilizado por muito tempo para evitar danos ao instrumento.
- Por favor, verifique a bateria constantemente, pois ela pode vaziar quando tiver sido utilizada por algum tempo. Troque a bateria assim que o vazamento aparecer. O líquido da bateria danificará o instrumento.


SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS

	AC (Corrente Alternada)		Bateria Fraca
	DC (Corrente Contínua)		Continuidade
	AC ou DC		Diodo
	Aterramento		Capacitância
	Dupla Isolação		Advertência. Refira-se ao Manual de Instruções

ESTRUTURA DO INSTRUMENTO

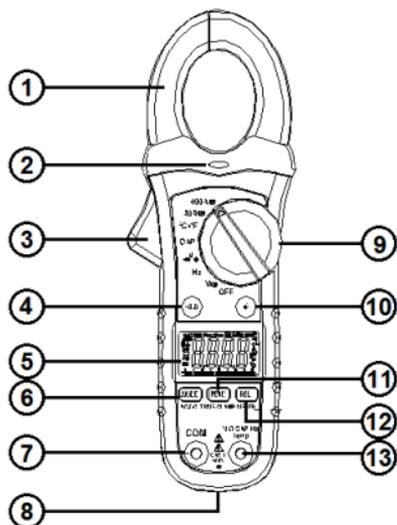

Display Digital

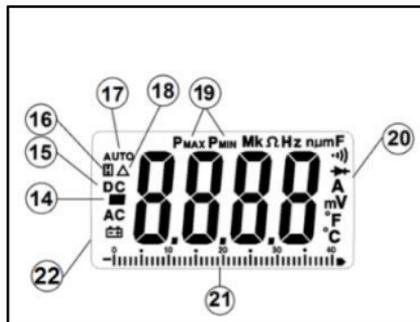

1. Garra de medição.
2. Indicador de medição NCV.
3. Alavanca para abertura da garra.
4. Tecla **HOLD**: Utilizada para congelamento da leitura.
5. Display de cristal líquido.
6. Tecla **MODE**: Utilizada para alternar entre AC/DC, Ohm/Diodo/Continuidade.
7. Terminal de Entrada **COM**: Entrada negativa para as medidas de tensão, resistência, frequência e corrente, e para os testes de diodo e continuidade, medidas de capacitância e temperatura.
8. Tampa da bateria.
9. Chave rotativa.
10. Tecla de Iluminação do display.
11. Tecla **PEAK**: Utilizada para verificar os valores máximo e mínimo em tensão e corrente.
12. Tecla **REL**: utilizada para medidas relativas.
13. Terminal de Entrada **VΩ** (•))) : Entrada positiva para medidas de tensão, resistência e frequência, e para os testes de diodo, continuidade, capacitância e temperatura.

14.  : Indicador de valor negativo.
15. **AC DC**: AC (Tensão e Corrente Alternada) e DC (Tensão e Corrente Contínua).
16. Indicação da função **HOLD**.
17. Indicação de seleção automática de faixa.
18. Indicação de medida relativa.
19. Indicação de valor máximo e mínimo.
20. Indicação da escala de medição utilizada (**°C, °F, μ,m,V,A,K,M,Ω**)
21. Barra gráfica.
22. Indicação de bateria fraca.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Abertura da garra: aprox. 30mm
- Indicação de Sobrefaixa: é exibido "OL" no display.
- Contagem Máxima do Display: 4000 contagens (0000 ~ 3999) + BarGraph analógico de 41 segmentos.
- Taxa de Amostragem: Aprox. 2 vezes por segundo.
- Operação: 5°C a 40°C (41°F a 104°F)
- Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) a <80% de umidade relativa
- Umidade relativa: Máxima de 80% até 31°C (87°F), decaindo linearmente para 50% a 40°C (104°F)
- Altitude: Operação: 2000m.
- Tipo de Bateria: 1 x 9V (NEDA1604 ou 6F22 ou 006P).
- • Indicador de Bateria Fraca:  é exibido no display.
- Sobretensão: Categoria III 600V.
- Segurança / Conformidade: Sobretensão Categoria II, Grau de Poluição 2.
- Dimensões: 197(A) x 70(L) x 40(P) mm.
- Peso: Aproximadamente 270g


OPERAÇÃO DAS MEDIDAS

A. Medidas de Corrente AC


⚠ Advertência

Certifique-se que as pontas de prova estão desconectadas do instrumento antes de fazer as medições de corrente com a garra.

1. Posicione a chave rotativa na faixa de **400A ou 40A**.
2. Se a corrente a ser medida é desconhecida, selecione primeiro a faixa mais alta, então diminua se necessário.
3. Pressione a tecla **MODE** até que **AC** apareça no display.
4. Pressione a alavanca para abrir a garra. Coloque apenas um condutor dentro da garra para efetuar a medição.
O display irá mostrar o valor da leitura.

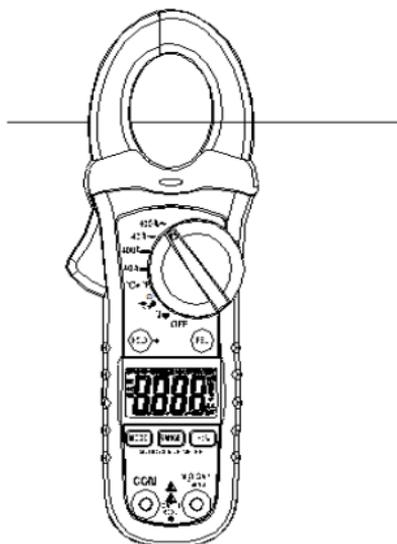

CORRETO

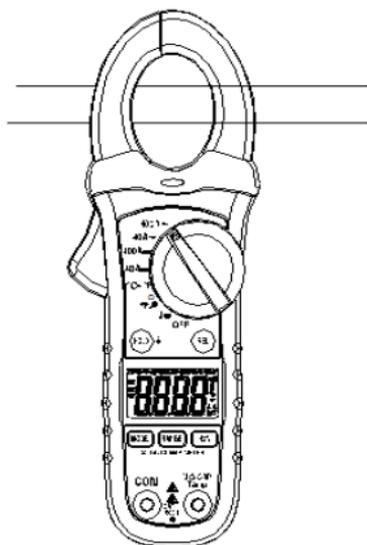

INCORRETO


B. Medidas de Corrente DC




Advertência

Certifique-se que as pontas de prova estão desconectadas do instrumento antes de fazer as medições de corrente com a garra.

1. Posicione a chave rotativa na faixa de **400A ou 40A**.
2. Se a corrente a ser medida é desconhecida, selecione primeiro a faixa mais alta, então diminua se necessário.
3. Pressione a tecla **MODE** até que **DC** apareça no display.
4. Pressione a alavanca para abrir a garra. Coloque apenas um condutor dentro da garra para efetuar a medição.
O display irá mostrar o valor da leitura.

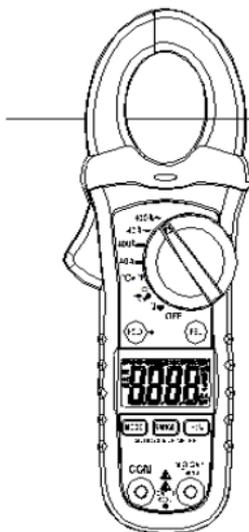

CORRETO

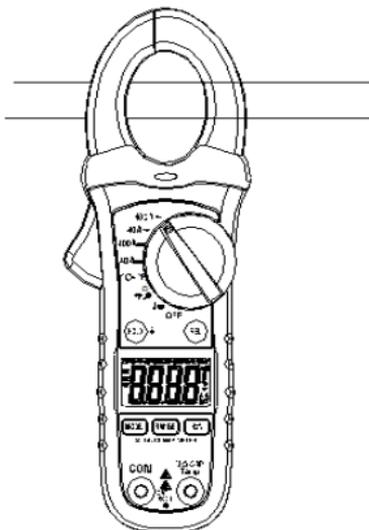

INCORRETO

NOTA:

- Para “zerar” o display, acione o **MODO RELATIVO (REL)** antes de efetuar uma medida.

C. Medidas de Tensão AC

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp.**
2. Posicione a chave rotativa na posição **V $\overline{\sim}$** .
3. Pressione a tecla **MODE** até que **AC** apareça no display.
4. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.

D. Medidas de Tensão DC

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp.**
2. Posicione a chave rotativa na posição **V $\overline{\sim}$** .
3. Pressione a tecla **MODE** até que **DC** apareça no display.
4. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.

E. Teste de linha viva sem contato (NCV)



Advertência

Risco de choque elétrico. Antes do uso, sempre testar o detector de voltagem em um circuito alimentado conhecido para verificar a operação apropriada.

1. Aproxime a ponta da garra no condutor de fase ou a aproxime do pino vivo da tomada elétrica. A posição da chave rotativa neste caso é indiferente.
2. Se houver a presença de tensão AC, o indicador de medição NCV acenderá.

NOTA:

- *Os condutores dentro de um cabo de energia elétrica na maioria dos casos estão trançados. Para melhores resultados, aproxime a garra ao longo do cabo para garantir a melhor aproximação do condutor vivo.*

- *O detector é projetado para ter alta sensibilidade. Eletricidade estática ou outras fontes de energia podem eventualmente confundir o sensor. Esta é a operação normal do instrumento.*

F. Medidas de Resistência

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp**.
2. Posicione a chave rotativa na posição **(Ω •))**.
3. Pressione a tecla **MODE** até que a indicação Ω apareça no lado direito do display.
4. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.
5. O display irá mostrar o valor da leitura.

G. Medidas de capacitância

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp**.
2. Posicione a chave rotativa na posição **CAP (→|)**.
3. Realize a medição em paralelo com o capacitor.



Advertência


Para evitar a possibilidade de choque elétrico, desconecte o circuito a ser testado da alimentação e descarregue todos os capacitores antes de realizar qualquer medição de capacitância. Remova as baterias e desconecte os cabos de força.

H. Medidas de frequência

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp**.
2. Posicione a chave rotativa na posição **Hz**.
3. Coloque as pontas de prova no circuito a ser testado.

I. Teste de diodo

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V / Ω / Hz / Temp.**

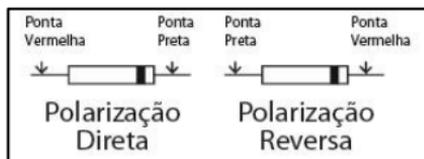

2. Posicione a chave rotativa na posição **► Ω •)))**.
3. Pressione a tecla **MODE** até que a indicação **►** apareça no lado direito do display.
4. Realize a medição em polarização direta e em polarização reversa para verificar o estado do componente.

NOTA:

- Para polarização direta, o display irá indicar de 0,4 a 0,7V e para polarização reversa "OL". Caso o componente esteja em curto, o display indicará tensão próxima de 0mV em ambas as polaridades e, caso esteja aberto, o display indicará "OL" em ambas as polaridades.

J. Teste de continuidade

1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V Ω Hz Temp.**
2. Posicione a chave rotativa na posição **► Ω •)))**.
3. Pressione a tecla **MODE** até que a indicação **•)))** apareça no lado direito do display.
4. Realize a medição em série com o componente ou condutor a ser testado.
5. Se a resistência for menor que 50 Ω , um tom será emitido.

K. Medida de Temperatura

1. Insira o conector do termopar no adaptador.
2. Insira o adaptador nos terminais **COM** e **V Ω Hz Temp.** Verificar a polaridade correta do termopar no adaptador e do adaptador nos terminais do instrumento.
3. Para alternar entre **°C** e **°F** pressione a tecla **MODE**.

OPERAÇÃO DO MODO HOLD



Advertência

Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não utilize o modo Hold para determinar se os circuitos estão sem alimentação. O modo Hold não capturará leituras instáveis ou ruídos.

O Modo HOLD é uma função de congelamento de medição obtidas, aplicável a todas as funções de medida.

- Pressione **HOLD** para entrar no modo Hold.
- Pressione **HOLD** novamente para sair do modo Hold.
- No modo Hold, **HOLD** é mostrado no display.

OPERAÇÃO NO MODO PEAK HOLD

A função PEAK Hold captura os picos de tensão ou corrente. O instrumento consegue capturar picos positivos ou negativos com duração menor de 1 milissegundo.

1. Posicione a chave rotativa na medição de corrente ou tensão.
2. Pressione a tecla **MODE** para selecionar **AC** ou **DC**.
3. Aguarde alguns segundos até a medida no display estabilizar.
4. Pressione e segure a tecla **PEAK** até que “**CAL**” apareça no display. Este procedimento irá zerar a faixa selecionada.
5. Pressione a tecla **PEAK**. **Pmax** aparecerá no display.
6. O valor mostrado no display será atualizado toda vez que um pico positivo maior que o atual no display ocorrer.
7. Pressione a tecla **PEAK** novamente. **Pmin** aparecerá no display. O display agora irá mostrar o menor pico negativo registrado pelo instrumento.
8. Para sair do modo **PEAK**, pressione a tecla **PEAK** até que **Pmin** ou **Pmax** desapareçam do display.

Nota:

- Se a posição da chave rotativa for mudada após uma calibração, a mesma deverá ser realizada novamente para a nova função selecionada.

OPERAÇÃO REL

O modo **REL** é uma função relativa que pode ser usada em qualquer escala de medida.

1. Pressione a tecla **REL** para zerar o display. “**Δ**” aparecerá no display. A leitura no display passa a ser a leitura atual menos o valor gravado em “**Δ**”.
2. Para sair deste modo, pressione e segure a tecla **REL** até que a indicação **Δ** desapareça do display.

ILUMINAÇÃO DO DISPLAY

- Pressione a tecla  para ligar.
- Pressione a tecla  novamente para desligar.

ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO

Precisão: \pm (a % leitura + b dígitos), garantido por 1 ano.

Temperatura de operação: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Umidade relativa: $< 75\%$.

As precisões são especificadas de 5% a 100% da faixa ou especificado de outra maneira.

Tensão

Função	Faixa	Resolução	Precisão
AC	400 mV	0.1mV	\pm (1% + 10 dígitos)
	4 V	0.001 V	
	40 V	0.01 V	
	400 V	0.1V	\pm (1.5% + 5 dígitos)
	600 V	1V	\pm (2% + 5 dígitos)
DC	400 mV	0.1mV	\pm (0.8% + 2 dígitos)
	4 V	0.001 V	\pm (1.5% + 2 dígitos)
	40 V	0.01 V	
	400 V	0.1V	
	600 V	1V	\pm (2% + 2 dígitos)

Observações:

- Impedância de Entrada 10M Ω .
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC.

Corrente

Função	Faixa	Resolução	Precisão
AC	40 A AC	0.01 A	$\pm (2.5\% + 8\text{dígitos})$
	400 A AC	0.1 A	$\pm (2.8\% + 5\text{dígitos})$
DC	40 A DC	0.01 A	$\pm (2.5\% + 5\text{dígitos})$
	400 A DC	0.1 A	$\pm (2.8\% + 5\text{dígitos})$

Observações:

- Proteção de Sobrecarga: 400A DC/AC (1 minuto máximo)

Resistência

Faixa	Resolução	Precisão	Proteção Sobrecarga
400 Ω	0.1 Ω	$\pm (1.0\% + 4 D)$	250V DC / AC
4k Ω	0.001k Ω	$\pm (1.5\% + 2 D)$	
40k Ω	0.01k Ω		
400k Ω	0.1k Ω		
4M Ω	0.001M Ω	$\pm (2.5\% + 3 D)$	
40M Ω	0.1M Ω	$\pm (3.5\% + 5 D)$	

Frequência

Faixa	Resolução	Precisão	Proteção Sobrecarga
10Hz a 100KHz	0.1Hz	$\pm(1.5\% + 2 D)$	250V DC / AC

Observações:

- Sensibilidade: <50Hz = 100V
50 a 400Hz = 50V
410Hz a 100KHz = 15V

Capacitância

Faixa	Resolução	Precisão
40nF	0.01nF	$\pm(5\% + 20 D)$
400nF	0.1nF	$\pm(3\% + 5 D)$
4 μ F	0.001 μ F	
40 μ F	0.01 μ F	
400 μ F	0.1 μ F	$\pm(4\% + 10 D)$
4mF	0.001mF	$\pm(5\% + 10 D)$

Temperatura

Faixa	Resolução	Precisão	Proteção Sobrecarga
-20 a 760°C	1°C	$\pm(3.0\% + 5 \text{ }^\circ\text{C})$	250V AC/DC
-4 a 1400°F	1°F	$\pm(3.0\% + 9^\circ\text{F})$	

Observação: Precisão não inclui termopar.

I. Teste de Diodo / Continuidade

Faixa	Resolução	Proteção sobrecarga
	0.001V	250V DC / AC

Observações:

- Tensão de Circuito Aberto: < 3V DC.
- Corrente de Teste: 0,3 mA.

Faixa	Resolução	Limiar	Proteção sobrecarga
	0.1V	< 35 Ω	250V DC / AC

Observação: Tensão de Circuito Aberto 3V DC (máximo).

MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básicas sobre a troca de bateria.



Advertência

Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço em seu instrumento, a menos que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações sobre calibração, testes de desempenho e manutenção.

Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, não deixe entrar água dentro do instrumento.

A. Serviço Geral

- Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Limpar os terminais com cotonete umedecido em detergente neutro quando a sujeira ou a umidade estiverem afetando as medidas.
- Desligue o instrumento quando este não estiver em uso.
- Retire a bateria quando não for utilizar o instrumento por muito tempo.
- Não utilize ou armazene o instrumento em locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, inflamáveis e fortes campos magnéticos.

B. Troca de Bateria



Advertência

Para evitar falsas leituras, que podem levar a um possível choque elétrico ou ferimentos pessoais, troque a bateria assim que o indicador de bateria fraca aparecer.

Assegure-se de que as pontas de prova estejam desconectadas do circuito em teste antes de abrir o instrumento.

Para trocar a bateria:

1. Remova o parafuso na tampa traseira do instrumento.
2. Abra o compartimento da bateria.
3. Substitua a bateria de 9V por uma equivalente (verificar especificações gerais).
4. Monte novamente o instrumento.

GARANTIA DO PRODUTO

- 1.** O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.
- 2.** O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
- 3.** Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717 ou via e-mail através do suporte@unicoba.net.
- 4.** Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
- 5.** Ao encaminhar qualquer produto à Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
- 6.** As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
- 7.** Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a.** Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b.** Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c.** Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d.** Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e.** Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f.** Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g.** Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

HIKARI

Tel (11) 5070-1700 Fax (11) 5070-1724
hikari@unicoba.com.br
www.hikariferramentas.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Após o uso, as pilhas/baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada, conforme Resolução Conama 401/2008. Se descartadas inadequadamente podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.